

# TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

STADIJA: TIS

OBJEKTS:  
DZĪVOJAMĀ MĀJA  
RĪGAS IELA 2, BALOŽI,  
KEKAVAS NOV.  
(kad.nr. 80070021803002)

PASŪTĪTĀJS: SIA „BALOŽU KOMUNĀLĀ  
SAIMNIECĪBA”

PASŪTĪJUMA No.: TA2019/Rigas2

PROJEKTA VADĪTĀJS: D. MIŠENINS

INŽENIERIS: K. DŽUVAGA

2019.g.

Dzīvojamā māja, Rīgas iela 2, Baloži, Ķekavas nov.

Sastādīts saskaņā ar  
Latvijas būvnormatīva LBN 405-15  
"Būvju tehniskā apsekošana"  
noradījumiem

Būvinženieris Deniss Mišeņins – LBS serifikāts Nr. 3-01872;

Būvinženieris Kirils Džuvaga;

tālrunis: (+371) 25925000;

e-pasts: kirilld@inbox.lv

(apsekotājs un tā rekvizīti - licences vai sertifikāta numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese)

## TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

DZĪVOJAMĀ MĀJA  
RĪGAS IELĀ 2, BALOŽI, ĶEKAVAS NOV.

Kadastra Nr. 80070021803001

(būves nosaukums, kadastra numurs un adrese)

SIA „BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”

(pasūtītājs)

Apsekošanas uzdevums: noskaidrot dzīvojamās ēkas konstrukciju tehnisko stāvoklī un atbilstību Būvniecības likuma 9. pantā minētajām būves būtiskajām prasībām. Kā arī noteikt nepieciešamos pasākumus ēkas atjaunošanai.

Uzdevuma izsniegšanas datums: 14.09.2019.

(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums)

Atzinums izsniegtts 2019. gada 18. oktobrī

(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

## SATURA RĀDĪTĀJS

1. <i>Vispārīgas ziņas par būvi .....</i>	4
2. <i>Situācija.....</i>	4
3. <i>Teritorijas labiekārtojums .....</i>	5
4. <i>Būves daļas .....</i>	7
5. <i>Iekšējie inženierīkli un iekārtas.....</i>	17
6. <i>Ārējie inženierīkli.....</i>	21
7. <i>Kopsavilkums .....</i>	22

*Pielikums Nr.1 Ēku konstrukciju elementu un iekšējo inženierīklu*

<i>tehniskā nolietojuma noteikšana.....</i>	<u>24</u>
---	-----------

*Pielikums Nr.2 Būves novietnes shēma .....* 25

*Pielikums Nr.3 Fotofiksācijas materiālu kartogramma .....* 26

.....

1. VISPĀRĪGAS ZIŅAS PAR BŪVI		
1.1.	Būves veids	Dzīvojamā māja (kods 1122)
1.2.	Apbūves laukums ( $m^2$ )	565.5
1.3.	Būvtilpums ( $m^3$ )	4696
1.4.	Kopējā platība ( $m^2$ )	1240.1
1.5.	Stāvu skaits	Virszemē: 2. stāvi Pazemē: 1. stāvs
1.6.	Zemesgabala kadastra numurs	80070021803
1.7.	Zemesgabala platība ( $m^2$ - pilsētās, ha - lauku teritorijās)	0.1979 ha
1.8.	Būves iepriekšējais īpašnieks	—
1.9.	Būves pašreizējais īpašnieks	Būve dalēji sadalīta dzīvokļu īpašumos
1.10.	Būvprojekta autors	—
1.11.	Būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums	—
1.12.	Būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums)	—
1.13.	Būves konservācijas gads un datums	—
1.14.	Būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas gads	—
1.15.	Būves inventarizācijas plāna numurs, izsniegšanas gads un datums	ID:390001385906no 04.07.2001.g
1.16.	Citas ziņas par būvi	Ir patvalīgas būvniecības pazīmes

2. SITUĀCIJA		
2.1.	Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam	
	Zemesgabala izmantošana atbilst teritorijas plānojumam.	
2.2.	Būves izvietojums zemesgabalā	
	Apsekojamā ēka atrodas Rīgas ielā 2, Baložos. Piekļūšana pie ēkas notiek pa piebraucamo ceļu ar asfaltbetona segumu no Rīgas ielas un Smilšu ielas (sk.att.1.).	



Att.1.

2.3.	Būves plānojums	
Būves plānojums <b>neatbilst</b> galvenām lietošanas veidam (kods 1122). Ņkās pirmajā stāvā izvietotas mazumtirdzniecības (kods 1230) platības un bērnudārzs (kods 1263).		
<b>3. TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS</b>		
	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Šis konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām	Tehniskais nolietojums (%)
3.1.	Brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi	–
Piebraucamais ceļš un ietve pie galvenām ieejām ar asfaltbetona segumu (sk.att.2.). Ņkas kreisajā pusē – bruģēts segums (sk.att.3.).		



Att.2.

Att.3.

3.2.	Bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi	-
Nav.		
3.3.	Apstādījumi un mazās arhitektūras formas	-

Teritorija galvenokārt ir apstādīta ar skuju kokiem un lapu kokiem. Ap ēku ir iekārtots zālājs (sk.att.4.).



Att.4.

3.4.	Nožogojums un atbalsta sienas	-
Nav.		

#### 4. BŪVES DALAS

(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Šis konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām	Tehniskais nolietojums (%)
4.1. Pamati un pamatne	35 %

Lentveida, betona (sk.att.5.). Uz cokola vietām ir redzamas aizdarinātas plāisas, kas liecina par pamatu neviennērīgu sēšanos iepriekšējos gados. Pēc vizuālā izskata, pamati stabilizējās uz apsekošanas brīdi (sk.att.6.). Nozīmīgas plāisas, vai deformācijas apsekošanas laikā nav konstatētas. Pamatu tehniskais stāvoklis kopumā novērtējāms, kā **apmierinošs**. Nepieciešams veikt ēkas cokola siltināšanu. Siltinot, jāsakārto ēkas cokola un pamatu hidroizolācija. Cokola siltināšanu nepieciešams veikt zemāk par zemes caursalšamas līmeni.



Att.5.



Att.6.

4.2. Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes	35 %
--	------

Nesošās sienas – kieģeļu mūris. Uz labās gala sienas konstatēts plašs sienas samitrinājums (sk. att.7.). Par tā rašanās cēloni uzskatītā bojāta lietusūdens noteksistēma un neatbilstošs karnīzes mezgla izpildījums. Kreisajā gala sienā otrā stāvā virs loga konstatēta šaura plāisa. (sk.att.8.). Ir ieteicams, noņemot apdares slāni, apskatīt plāisu, lai spriest par šīs vietas pastiprināšanas nepieciešamību. Pārējās vietās un virs logiem nozīmīgas plāisas, deformācijas nav konstatētas. Kopumā sienu un pārsedžu tehniskais stāvoklis novērtējāms, kā **apmierinošs**.

Sienu siltuma caurlaidība neatbilst Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-015 "Eku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"". Nepieciešams veikt sienu siltināšanu.



Att.7.



Att.8.

4.3.	Karkasa elementi: kolonnas, rīgeļi un sijas	35 %
------	---	------

Nesošās kolonnas – kieģeļu mūra (sk.att.9.). Apsekošanas laikā būtiski defekti karkasa elementos na konstatēti.



Att.9.

4.4.	Pašnesošās sienas	-
Sk. p. 4.2.		
4.5.	Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija	-

Nav konstatēts.

4.6.	Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi	35 %
------	---------------------------------------	------

Pagrabstāva pārsegums – no monolīta dzelzbetona. Nozīmīgas deformācijas un bojāumi apsekošanas brīdi nav konstatētas. Tehniskais stāvoklis novērtējams, kā **apmierinoss**.

Starpstāvu pārsegumi – koka. Visus pārsegumus apsekošanas laikā apskatīt nebija iespējams, nēmot vēra, kā māja ir apdzīvot un nav iespējams nodrošināt piekļuvi visās telpās. Apsekošanas laikā kopējais tehniskais stāvoklis ir novērtējams, kā **apmierinošs**.

Pagraba pārseguma siltuma caurlaidība neatbilst LBN 002-15. Nepieciešams veikt ēkas pagraba pārseguma siltināšanu ( tai skaitā zem kāpņu telpas).



Att.10.

4.7.	Būves telpiskās noturības elementi	-
Ēkas telpisko noturību nodrošina nesošas un pašnesošās sienas. Skat. p. 4.2.		
4.8.	Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma	55 %
<p>Jumts divslīps, ar slīpumiem gala sienā, koka spāru uz koka koptura.</p> <p>Jumta iesegums – azbestcementa viļnotas loksnes, uz dēļu klāja. Iesēgumam ir konstatētas plāsas un caurumi un, apskatot bēniņus, ir konstatēti aiztecējumi skursteņu pieslēguma vietās un atsevišķas vietās pa jumta plāknī.</p> <p>Daļai no spārēm konstatētas trupēšanas pazīmes un ir nepieciešamā šo spāru nomaiņa. Kā arī jumta tecējuma vietās konstatēti latojuma posmi ar trupēšanas pazīmēm. Šos posmus ir jānomaina. Bēniņu logi ir aiztaisīti. Jānodrošinā ventilāciju bēniņos.</p> <p>Noteksistēma – skārda, vietām ir bojātā un kopumā ir <b>sliktā(!)</b> tehniskā stāvoklī.</p> <p>Kopumā jumta nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis ir novērtējams, kā <b>dalēji apmierinošs</b>, un seguma tehniskais stāvoklisdotajā brīdī vērtējams, kā <b>neapmierinošs</b>.</p> <p>Ēkas bēniņu pārseguma siltuma caurlaidība neatbilst LBN 002-15. Nepieciešams siltināt ēkas bēniņu pārsegumu.</p>		
 		
<p>Att.11.</p> <p>Att.12</p>		
 		
<p>Att.13.</p> <p>Att.14.</p>		
4.9.	Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi	40 %
<p>Piebūve ēkas kreisajā pusē – no silikātķieģeļu mūra (sk. att.15,16). Kopumā <b>apmierinoša</b> tehniskā stāvoklī. Lievenis ēkas labajā pusē. Mūra karkass (kolonnas un rīgelis) un koka pārsegums. Vietām ir redzami lokāla rakstura bojājumi, apmetuma atslānošanās. Ir rekomendēts noņemt atslānotās apmetuma daļas (sk.att.21,22) un atjaunot ar remonta sastāvkiem. Uz lieveņa ierīkota terase. Margas ir izpildītas no metāla margām starp mūra</p>		

stabiem (sk.att.18). Mūrī ir konstatēts javas izskalojums. Margas vietām ir bojātas. Ir nepieciešama mūra atjaunošana un margu nomaiņa.

Lieveni pie galvenām ieejām – mūra kolonnas un frontons (sk.att.19). Jumts virs galvenām ieejām – ar azbestcementa lokšķu segumu. Segumā konstatētas plaisas un caurumi un tas ir **slikta(!)** tehniskā stāvoklī (sk.att.20). Noteksistēma izdemolēta. Ir nepieciešama šī seguma nomaiņa, lievenu apmetuma atjaunošana.



Att.15.



Att.16.



Att.17.



Att.18.



Att.19.



Att.20.



Att.21.



Att.22.

4.10.	Kāpnes un pandusi	35 %
-------	-------------------	------

Galvenās ēkas kāpnes (sk.att.24.) un kāpnes uz pagrabstāvu (sk.att.23.) - betona, **apmierinošā** stāvoklī. Apdares kāpnēm nav. Ir ieteicama krāsojuma atjaunošana, vai seguma izveidošana. Kāpņu margas – koka uz metāla karkasa. Ir krāsojuma bojājumi. Tehniskais stāvoklis kopumā **apmierinošs**.

Pie piebūves labajā pusē ir ierīkots panduss, nokļūšanai cilvēkiem ar ierobežotām kustības iespējām (sk.att. 25.), un betona kāpnēm ar flīžu apdari (sk. att. 26.). Panduss ir aprīkots ar margām no metāla kvadrātcaurules. Kopumā panduss un kāpnes ir **apmieronošā** stāvoklī.

Nepieciešams siltināt zem kāpņu telpas kāpnēm pagrabstāvā.



Att.23.



Att.24.



Att.25.



Att.26.

4.11.	Starpsienas	-
Tehniskais stāvoklis netiek vērtēts saskaņā ar apsekošanas uzdevumu.		
4.12.	Grīdas	-
Tehniskais stāvoklis netiek vērtēts saskaņā ar apsekošanas uzdevumu.		
4.13.	Ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas	35 %
Logi – galvenokārt PVC ar stikla pakešu pildījumu (sk.att.27). Vietām saglabājās stiklotie logi ar koka dubultajiem rāmjiem (sk.att.28). Ir ievērojami krāsojuma bojajumi. Ieejas centrālās durvis un uz labās fasādes – metāla (sk.att.29). Durvis uz kreisās fasādes – PVC ar stikla pakešu pildījumu (sk.att.30). Ieejas durvis dzīvokļu īpašumos, ka arī pagrabstāvā nav vērtētās. Ailu aizpildījumu tehniskais stāvoklis ēkā kopumā ir <b>apmierinošs</b> . Nepieciešams veikt veco koka logu nomaiņu pret jauniem. Jāveic ārdurvju (tajā skaitā lūkas uz bēniņiem) un vējtvera durvju nomaiņa, nodrošinot blīvu aizvēršanos.		
 Att.27.		
 Att.28.		



Att.29.



Att.30.

4.14.	Apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi	—
Māja ir pieslēgta pie centrālas apkures sistēmas.		
4.15.	Konstrukciju un materiālu ugunsizturība	—
Koka konstrukciju ugunsaimniecība nav konstatēta.		
4.16.	Ventilācijas šahtas un kanāli	—
Dabīga vedināšanas sistēma ar sienās izveidoti mūra vedināšanas kanāliem. Ir konstatētas javas izskalojumi skursteņu mūrī (sk.att.31). Ir jāatjauno javas kārtu un jānosedz ar aizsargjumtiņiem. Veicot logu nomaiņu, nepieciešams izveidot gaisa pieplūdi dzīvokļos. Jāveic esošās ventilācijas sistēmas kanālu tīrīšana. Gaisa pieplūdes sakārtošana atbilstoša mikroklimata nodrošināšanai.		




Att.31.

4.17.	Liftu šahtas	-
Nav.		
4.18.	Iekšējā apdare un arhitektūras detaļas	25 %

Sienu apdare kāpņu telpās - apmetums ar krāsojumu (sk.att.32).

Tehnsikais stāvoklis – **dalēji apmierinošs**.

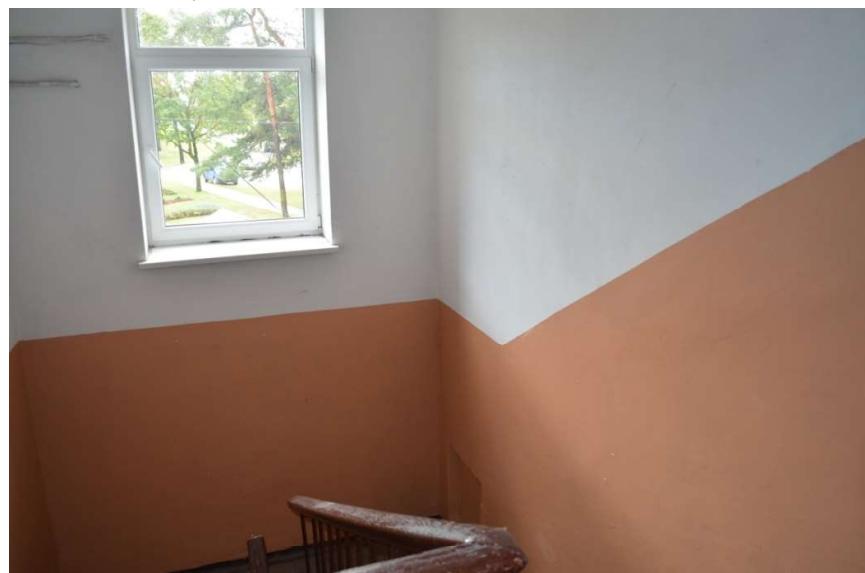

Att.32.

4.19.	Ārējā apdare un arhitektūras detaļas	45 %
Kaļķa apmetus un krāsojums. Ir konstatēti krāsojuma bojājumi, kas ir saistīti ar dabas apstākļu ietekmi. Vietām ir konstatēti apmetuma atslānojumi. Vietām ir redzamas apdares bojājumi, kas ir saistīti ar fasādes periodisku samirkšanu bojātās mājas noteksistēmas dēļ (sk.att.33). Šādu vietu ir nekavētoties jānosēdz ar sietu, lai izvairīties no apmetuma daļu nejaušu krišanu zemē. Pa ēkas perimetru zem pirmā stāva logiem ir ierīkots skārda lāsenis,		

kas nosēdz karnīzi. Vairākās vietās ir bojāts ar stiprām rūsas pazīmēm. Ir nepieciešama šī lāseņa nomaiņa (sk.att.34).

Tehniskais stāvoklis novērtējams, kā **neapmierinošs**.



Att.33.



Att.34.

## 5. IEKŠĒJIE INŽENIERTĪKLI UN IEKĀRTAS

(Ietver tikai tos iekšējos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Šis konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām	Tehniskais nolietojums (%)
5.1. Aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventili, krāni, sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji	45%

Ēka ir pieslēgta pilsētas centralizētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Cauruļvadiem nav veikta pretkondensāta izolācija, nav veikta kompleksa cauruļvadu un noslēgarmatūras maiņa. Kanalizācijas stāvvadi - ķeta ar atsevišķi mainītiem posmiem ar PVC caurulēm (sk.att.35).

Ir ieteicamā kompleksā novecojošo cauruļvadu (iesk. Stāvvadu un apakšējas sadales) nomaiņa.

Tehniskais stāvoklis ir novērtējams, kā **neapmierinošs**.




Att.35.

5.2.	Karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdensmaisītāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi	60 %
------	--	------

Ēkā ir autonoms siltummezgls (sk.att.37), kas nodrošina ēku ar karsto ūdeni. Ir veikti lokāli maģistrālo cauruļvadu (sk.att.39.), izolācijas un ventiļu nomaiņas darbi. Pārējo posmu tehniskais stāvoklis novērtējāms, kā **neapmierinošs** un ir nepieciešama to nomaiņa (sk.att.38). Apsekošanas laikā kosntatētas ūdens peļķes pie siltummezgla telpas (sk.att.36). Ir jāveic siltummezgla pārbaudi ar caurteces noteikšanu un remontu. Šādā stāvoklī siltummezgla tehniskais stāvoklis ir novērtējāms kā **slikts (!)**. Siltummezgla apkalpošau un kārtējos remontdarbus ir jāveic atbilstoši tā ekspluatācijas noteikumiem, reģistrējot visas darbības atsevišķā žurnālā. Tehniskām stāvoklīm ir jāseko apkalpojošai kompānijai.

Nepeciešama karstā ūdens nesiltināto cauruļvadu siltināšana pagrabstāvā, izolācijas sakārtošana jau nosiltinātajām caurulēm. Cirkulācijas izveide.

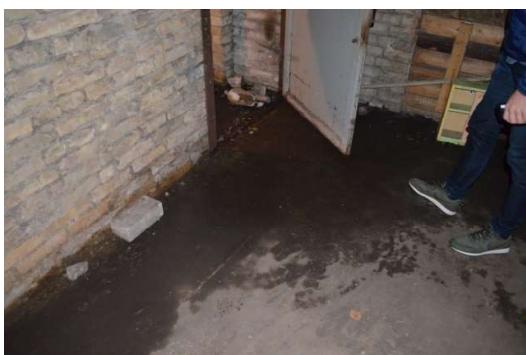

Att.36.



Att.37.



Att.38.



Att.39.

5.3.	Ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās sistēmas un pretdūmu aizsardzības sistēmas	–
Nav.		
5.4.	Apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventili, cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika un citi elementi	55 %
<p>Ēkā ir autonoms siltummezgls, kas nodrošina ēku ar centralizēto apkuri un karsto ūdens. Ir veikti lokāli maģistrālo cauruļvadu izolācijas un ventīlu nomaiņas darbi. Ir ieteicams veikt apkures sistēmas atjaunošanu saskaņā ar atsevišķi izstrādāto projektu.</p> <p>Jāveic divcauruļu sistēmas izveide, veicot veco radiatoru nomaiņu ar termostatiskajiem ventīliem un individuālo skaitītāju uzstādīšanu. Apkures cauruļvadiem ārpus apkurinātajām telpām jānodrošina siltumizolācija</p>		
5.5.	Centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori	–
<p>Centrālapkures radiātori dzīvojamās telpas nav apsekotas saskaņā ar apsekošanas uzdevumu. Radiatoru kāpņu telpās nav. Jāveic veco radiatoru nomaiņa.</p>		
5.6.	Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta	–
Nav.		
5.7.	Atkritumu vadi un kameras	–
Nav.		
5.8.	Gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, gāzes patēriņa skaitītāji	–
<p>Nav apsekots saskaņā ar apsekošanas uzdevumu.</p>		
5.9.	Elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises	–
<p>Ēkai elektroapgāde tiek nodrošināta ar kabeļu līnijas ievadu, pa fasādi līdz uzskaites sadalnēm (sk.att.39). Otrajā stāvā, kāpņutelpās ir izvietoti AS “Sadalestikls” kontrollskaits (sk.att. 40, 41). Abās kāpņutelpās analogi risinājumi. No uzskaites sadalnes uz dzīvokļiem (sk.att.42) ir izbūvēti mūsdienīgi kabeļi. Koplietošanas telpās apgaismes un spēka elektroiekārtas ir neapmierinošā stāvoklī (sk.att. 43,44). Jāparedz pilnīga nomaiņa. Objektam nav izbūvēta zibensaizsardzības sistēma un zemējuma kontūrs.</p>		



Att.39.



Att.40



Att.41.



Att.42.



Att.43.



Att.44.

5.10.	Apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas	–
Nav.		
5.11.	Vājstrāvas tīkli un ietaises	–
Jāveic vājstrāvas (telekomunikāciju tīklu) sakārtošana, atbilstoši estētiskām prasībām. Ir ieteicams paredzēts penālus priekš vājstrāvu tīklu sakartošanai, pievēršot īpašu uzmanību to izvietojumam bēniņos.		
5.12.	Lifta iekārta	–
Nav.		

6. ĀRĒJIE INŽENIERTĪKLI		
(Ietver tikai tos ārējos inženiertīklus, kas apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam)		
		Tehniskais nolietojums (%)
6.1.	Ūdensapgāde	–
Nav apsekots saskaņā ar apsekošanas uzdevumu.		
6.2.	Kanalizācija	–
Nav apsekots saskaņā ar apsekošanas uzdevumu.		
6.3.	Drenāžas sistēmas	–
Nav. Ir nepieciešamā drenāžas sistēmas izveidošana ar betona aizsargapmales ierīkošanu apkārt ēku, lietus ūdens novadīšanai no ēkas pamatiem. Dotajā brīdi drenāžas sistēma kopā ar lietus ūdens noteksistēmas bojājumiem (sk.att.46) ir <b>sliktā(!)</b> tehniskā stāvoklī, kas nenodrošina ūdens novadīšanu prom no sienām un pamatiem (sk.att.45).		
 		
Att.45.		
Att.46		
6.4.	Siltumapgāde	–
Nav apsekots saskaņā ar apsekošanas uzdevumu..		
6.5.	Gāzes apgāde	–
Nav apsekots saskaņā ar apsekošanas uzdevumu.		

6.6.	Zibensaizsardzība	-
Nav.		

## 7. KOPSAVILKUMS

### 7.1. Būves tehniskais nolietojums

Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa paslītināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ. Noteiktā lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avārijas un pirmsavārijas stāvoklī. Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā, piemērotība vai nepieciešamie priekšnoteikumi to turpmākajai ekspluatācijai.

Būves plānojuma un iekārtojuma, kā arī izmantošanas apstākļu atbilstība mūsdienu labiekārtojuma prasībām

Ēkas tehniskie rādītāji un ar tiem saistīti ekspluatācijas rādītāji apsekošanas brīdī attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko, laika un pārējo faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ paslītinājusies vidēji par **39.55%**. Izpētes materiālu analīzē galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā novērtējams ka **apmierinošs**.

### 7.2. Secinājumi un ieteikumi

(Apstākļi, kuriem pievēršama īpaša vērība būvprojektēšanā vai renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu veikšanā. Nepieciešamie pasākumi (renovācija, rekonstrukcija, restaurācija) būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, galvenie veicamie darbi)

Dzīvojamās mājas un to atsevišķo konstrukciju turpmākā ekspluatācija ir iespējamā. Dzīvojamā māja kopumā atbilst Būvniecības likuma 9. panta 1. apakspunkta prasībām. Nesošās konstrukcijaskopumā ir **apmierinošā** stāvoklī. Nepieciešamie pasākumi, kurus ir jāveic pie renovacijas ir sekojošie:

1. Pamatī – ir jāveic pamatu siltināšanas darbus grunts caursalšanas dziļumā saskaņā ar atsēvišķi izstrādāto projektu, mājas energoefektivitātes palielināšanai.
2. Sienas – ir jāveic sienu siltināšanas darbus saskaņā ar atsēvišķi izstrādāto projektu, mājas energoefektivitātes palielināšanai. Būvdarbu laikā ir jānoņēm apmetuma slānis plāisu vietās, lai spriest par to patieso platumu un dziļumu. Nepieciešamības gadījumā, saskaņā ar sertificētā būvinženiera rekomendācijām, uzstādīt plāisu mērīšanas lineāli un veikt monitoringu, ja tiek konstatēts, kā plāisa neaatīstās, veikt to aizdari.
3. Bēniņu un pagrabstāva pārsegumi - veikt siltināšanas darbus saskaņā ar atsēvišķi izstrādāto projektu.
4. Jumts un jumtiņi:

Ir ieteicamā jumta seguma nomaiņa. Veicot būvdarbus ir jāpievērš uzmanība pieslēguma mezglam pie skursteņiem un mezglam lietusūdens teknes pievienošanas vietā.

Remontdarbu apjomā ir jāiekļauj spāru nomaiņu vismaz 20%, un latojojuma nomaiņu vismaz 40% no esošā apjoma. Precīzo apjomu, noteicot pie seguma demontāžas.

Ir jānodrošina dabisko vēdināšanu aukstajos bēniņos.

Atjaunot jumta noteksistēmu.

**Nekavējoties** nodrošināt ēku pret apmetuma slāņu krišanas zemē ar aizsargietu.

5. Kāpņu telpas (iesk. kāpnes, sienu un griestu apdare un t.t.)  
Veikt vispārīgus apdares darbus.
6. Logi un durvis:

Ir ieteicāms nomainīt atlikušos stiklotus logus ar koka rāmjiem mājas kopējas energoefektivitātes palielināšanai.

7. Ventilācijas šahtas un kanāli:

Jāveic esošās ventilācijas sistēmas kanālu tīrīšana. Gaisa pieplūdes sakārtošana atbilstoša mikroklimata nodrošināšanai.

Ir jāatjauno javu starp kieģeļiem mūrī līdz jumta plaknei.

8. Apkures sistēma:

Jāveic cauruļvadu, ventīlu, un veco radiatoru nomainu un siltumizolāciju saskaņā ar atsevišķi izstrādāto projektu.

Nepieciešama karstā ūdens un apkures nesiltināto cauruļvadu siltināšana pagrabstāvā, izolācijas sakārtošana jau nosiltinātajām caurulēm. Karstā ūdens sagatavošanas sistēmas cirkulācijas izveide.

9. Aukstā, kārstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi:

Jāveic aukstā, kārsta ūdens un kanalizācijas cauruļvadu un ventīlu nomaina.

10. Veikt siltummezgla pārbaudi, remotu vai nomainu. Dotajā brīdi tas ir **pirmsavārījas(!)** stāvoklī.

11. Drenāžas sistēmas:

Ir jāierīko apmale pa mājas perimetru, lietus ūdens novadīšanai no pamatiem.

Ir jāierīko drenāžas sistēma lietus ūdens novadīšanai no jumta.

Ir jānomaina skarda lāsenis pa ēkas perimetru.

12. Piebūves un lieveni:

Ir jāveic apdares slāņa atjaunošanas darbus lievenim ēkas labājā pusē. Ir jāveic galveno ieeju lieveņu jumtiņu nomainu ar noteksistēmas atjaunošanu.

13. Elektroapgādes sistēma:

Veicot ēkas rekonstrukcijas darbus jāparedz esošo koplietošanas elektrotīklu pārbūvi. Nedarbojošos kabeļus jādemontē. Lai uzlabotu elektrodrošību paredzēt zemējuma kontūra izbūvi. Kā arī ēkas aizsardzībai no zibens izlādēm, paredzēt zibensaizsardzības sistēmas izbūvi.

Pielikums Nr. 1.

**ĒKU KONSTRUKCIJU ELEMENTU UN IEKŠĒJO INŽENIERTĪKLU  
TEHNISKĀ NOLIETOJUMA NOTEIKŠANA**

**FIZISKĀ NOLIETOJUMA APRĒĶINS**

Nr.	Nosaukums	Īpatnējais svars %	Fiziskais nolietojums %	Celtnes nolietojums %
1	Pamati	22	35	7.7
2	Sienas un karkasa el-ti	20	35	7
3	Starpstāvu pārsegumi	20	35	7
4	Jumts	14	55	7.7
5	Grīdas	3	40	1.2
6	Logi un durvis	5	35	1.75
7	Iekšēja apdare	3	25	0.75
8	Ārējā apdare	3	45	1.35
9	Pārējie konstruktīvie elementi: Kāpnes un citi	2	35	0.7
10	Inženierkomunikācijas	8	55	4.4
<b>Kopā</b>		<b>100</b>		<b>39.55</b>

Dzīvojamās mājas Rīgas ielā 2, Baložos, Ķekavas nov. tehniskais (fiziskais) nolietojums 2019.gada oktobrī novērtēts – **39.55%**.

Saskaņā ar augšminēto LVS 412–2005, p.7.5. pēc pamatkonstrukciju tehniska nolietojuma kopumā dzīvojamās mājas iedala sekojošās tehniska stavokļa kategorijās:

- 1T** – mājas **labā** tehniskā stavoklī ar nolietojumu kopumā līdz 20 %;
- 2T** – mājas **apmierinošā** tehniskā stavoklī ar nolietojumu kopumā 21 – 40 %;
- 3T** – mājas **neapmierinošā** tehniskā stavoklī ar nolietojumu kopumā 41 – 60 %;
- 4T** – mājas **sliktātehniskā** stāvoklī ar nolietojumu kopumā 61 – 80 %.


Pēc šīs klasifikācijas apsekojamā ēka atbilst **2T** kategorijai – **apmierinošs** tehniskais stāvoklis.

Būvinženieris: Deniss Mišenjins, LBS sertifikāts Nr.3–01872;

Būvinženieris: Kirils Džuvaga;

Pielikums Nr.2.

BŪVES NOVIETNES SHĒMA

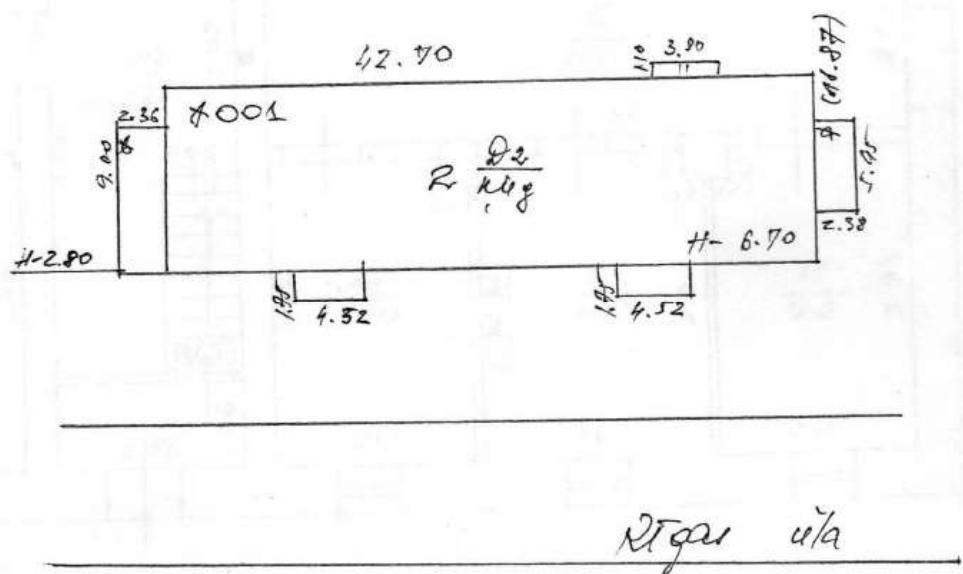

Pielikums Nr. 3.

**FOTOFIKSĀCIJAS MATERIĀLU KARTOGRAMMA.**

